




Instructions pour la mise à jour du progiciel pour le LEICA M8 & M8.2

1. Formater une carte mémoire SD dans votre LEICA M8.2.
2. Mettre hors tension le boîtier, retirer la carte SD et l'insérer dans le lecteur de carte (intégré ou connecté) de votre ordinateur.
3. Télécharger le dossier du firmware sur le site en utilisant le lien de téléchargement et décompresser le dossier.
4. Sauvegarder le fichier décompressé "m8-2_005.upd" en haut de l'arborescence de la carte SD

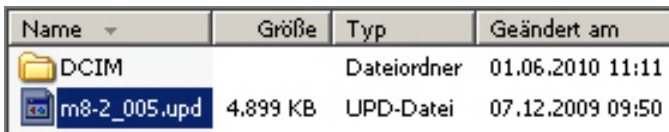

Name	Größe	Typ	Geändert am
DCIM		Dateiordner	01.06.2010 11:11
m8-2_005.upd	4.899 KB	UPD-Datei	07.12.2009 09:50

Illustration: emplacement, sur la carte SD, du progiciel au niveau le plus haut

5. Retirer correctement la carte SD de votre ordinateur et l'insérer dans votre boîtier, refermer la semelle.
6. Mettre l'appareil sous tension et **attendre 3 secondes** pour passer à l'étape suivante.
7. Confirmer le message qui apparaît à l'écran pour accepter la mise à niveau de la version 2.005.
Le processus de mise à niveau dure environ 180s. Vous serez alors invité à remettre l'appareil sous tension.
8. Mettre l'appareil hors tension.

Note: si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement apparaît sur l'écran.

Firmware Version 2.005 – The following improvements have been implemented:

Resolving the error message „Shutter fault“

When shooting in C-Mode (Continuous) or taking several pictures consecutively in S-Mode (Single), the message „Shutter Fault“ may appear on the display. The new firmware 2.005 will solve this issue.

Please note:

- a. After updating to the new 2.005 firmware the LEICA M8 with quiet 1/4000s shutter and LEICA M8.2 can not be „downgraded“ to the previous firmware.
- b. User profiles will be deleted during the update process and will need to be recreated after the firmware upgrade process.